



Do!

明治記念館本館

日本初の迎賓館「御会食所」として赤坂の仮皇居内に建造された明治記念館本館は、1918年に現在の地に移築、1947年に「明治記念館」の名称となった。改称とともに一般にも開放され、歴史的・文化的価値の高い建物は、結婚式やパーティー会場として利用されている。2020年には東京都指定有形文化財(建造物)に指定された。緑鮮やかな庭園では、夏季限定でビアテラスの営業も行われている。

Doboku 技士会 東京 第94号

発行人 市川光一

発行所 東京土木施工管理技士会

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館5階

tel. 03-3552-5800 / fax. 03-3552-5832

e-mail. webmaster@to-gisi.com

<https://www.to-gisi.com>

令和5年度 東京土木施工管理技士会 定時総会

» Doboku information

令和5年度 定時総会開催

» コンクリート維持管理ワンポイントレッスン

第2回 コンクリートの劣化を知る(その2)～中性化～

» ワンポイント安全衛生

足場からの墜落・落下防止措置が強化

全8回 コンクリート維持管理ワンポイントレッスン

「第2回 コンクリートの劣化を知る その2 ~中性化~」

一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 江良 和徳

1 はじめに

前回はコンクリートの塩害について解説しましたが、第2回の本稿では、土木技術者が知っておくべき「中性化」について解説します。中性化は塩害と同様に鉄筋腐食系の劣化ですので、塩害との相違点と共通点を正しく理解しましょう。

2 中性化による劣化事例

まずは中性化による劣化事例を見てみましょう。**図-1**は中性化により鉄筋が腐食し、かぶりコンクリートが鉄筋に沿って剥落している状況です。車両の排気ガスなどにより二酸化炭素の供給量が多い壁高欄などは鉄筋のかぶりも小さく、中性化による劣化を受けやすい構造物といえます。**図-2**は道路橋の張出し床版下面において腐食した鉄筋が露出している状況です。この橋梁は初期欠陥として本来あるべき鉄筋かぶりが不足していたようです。かぶりが不足すると中性化による鉄筋腐食は早まります。

中性化の劣化を見る上でのポイントは、塩害と同様にコンクリート表面に現れる様々な変状が必ずコンクリート内部の鉄筋腐食に起因している、という点です。つまり、**図-1**や**図-2**のような変状は、中性化でも塩害でも生じうるということです。劣化メカニズムを理解し、適切な調査・診断を行ったうえで判断することが重要です。



図-1 壁高欄のコンクリート剥落



図-2 張出し床版下面の鉄筋露出

3 中性化の劣化メカニズム

中性化とは、強アルカリ性であるコンクリートに大気中の二酸化炭素(CO_2)が侵入し、水酸化カルシウムなどのセメント水和物と炭酸化反応を起こすことによって細孔溶液のpHを低下させる劣化現象です。この反応は**図-3**に示す反応式で表すことができます。中性化の劣化因子は二酸化炭素なので、中性化はあらゆるコンクリート構造物にとって切実な問題となります。



図-3 中性化の反応

高アルカリ環境のコンクリート中にある鉄筋表面には不動態被膜が形成されていますが、pHが概ね11より低くなると不動態被膜は破壊され、鉄筋が腐食環境下に置かれることとなります(**図-4**)。不動態被膜が破壊された後の鉄筋腐食の進行は前回の塩害の稿でも述べたとおり、鉄筋が腐食すると腐食箇所の体積が膨張し、その膨張圧によってコンクリートにひび割れが発生します。そのひび割れを通じて水分、酸素などの劣化因子の供給が容易になると、さらに鉄筋腐食が促進され、コンクリート剥離や剥落、鉄筋の断面減少が生じ、構造物の耐久性能、耐荷性能が低下していきます。これが中性化によるコンクリート構

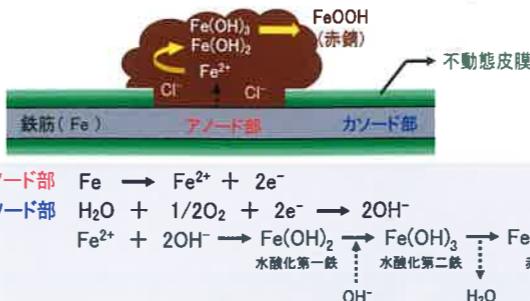


図-4 鉄筋腐食の模式図

造物の劣化メカニズムです。鉄筋の腐食開始時期の判定基準は、一般的に中性化残り10mm以下とされています。

ここでポイントとして、「pHの低下によって鉄筋が腐食しやすい状態になる」、「水と酸素によって鉄筋が腐食する」という各々の因果関係を理解してください。また、中性化と塩害は鉄筋の不動態皮膜が破壊されるメカニズムが異なるものの、それ以降の水と酸素の供給によって生じる鉄筋腐食膨張によって構造物の性能低下が進行するという点が共通していることもポイントです。

4 中性化の劣化進行

土木学会では、中性化の劣化進行を**表-1**に示す劣化過程(潜伏期、進展期、加速期、劣化期)と劣化状態との関係として整理されています。各劣化過程を見ると、概ね塩害と同様の内容となっていることが分かります(前稿参照)。加速期をさらに加速期前期と加速期後期に分け、5段階で評価する点も塩害と共通しています。これは、中性化と塩害がともに鉄筋腐食の進行に伴ってコンクリート構造物としての性能が低下していくという共通の劣化進行を辿るということを示しています。

劣化過程	劣化の状態
潜伏期	外観上の変状なし、腐食開始前
進展期	外観上の変状なし、腐食が開始
加速期前期	腐食ひび割れが発生
加速期後期	ひび割れの進展とともに剥離・剥落が見られる、鋼材の断面欠損は生じていない
劣化期	ひび割れとともに剥離・剥落が見られる、鋼材の断面欠損が生じている

表-1 中性化の劣化過程と劣化状況

ここで、中性化による劣化の進行をプロセスで見ると、『①二酸化炭素の侵入によるpHの低下』→『②不動態被膜の破壊』→『③鉄筋腐食の発生と進行』→『④腐食膨張圧によるコンクリートひび割れ』→『⑤かぶりコンクリートの浮き・剥離』→『⑥鉄筋断面減少』と表現することができます。この劣化進行プロセスを考慮して、表-1の劣化過程を見ると、定期点検や外観目視調査にて構造物の異変に気付くことができる点は『④腐食膨張圧によるコンクリートひび割れ』が生じた段階、すなわち加速期前期です。ここでのポイントは、中性化による劣化がコンクリート表面のひび割れとして現れた時点でコンクリート内部の鉄筋腐食はかなり進行しており、その劣化過程は既に加速期前期に至っている、という点です。これは中性化の予防保全の難しさにも繋がっています。

5 中性化の調査・診断

中性化による劣化が疑われる構造物の調査・診断を行う際には、**図-5**に示す3つの項目「劣化原因の特定」「劣化程度の評価」および「将来予測」に着目することが重要です。適切な調査・診断結果があつてはじめて適切な補修工法を選定することができるので、維持管理において調査・診断は非常に重要なプロセスとなります。

中性化による劣化診断 3つの着目点

- ①劣化原因の特定(本当に中性化なのか?)
 - 外観目視調査(ひび割れパターン、鏽汁の有無、浮き・はく離)
 - 環境条件の確認(沿岸地域、凍結防止剤散布地域でない)
 - 中性化深さ試験(フェノールフタレン溶液噴霧での非発色部)
- ②劣化程度の評価(現時点での劣化程度は?)
 - 外観目視調査(外観上の劣化グレード)
 - 鉄筋腐食度調査(はつりによる目視調査、自然電位法)
- ③中性化の将来予測(今後どうなるのか?)
 - 中性化進行予測(√t法)

図-5 中性化による劣化診断の着目点

次回予告

次回は
「コンクリートの劣化を知る その3
～ASR～」を予定しています。