

一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会 主催  
コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム2019  
～鉄筋防錆の観点からコンクリート構造物の健康寿命を考える～

## 長寿命化のための点検要領

十河 茂幸

近未来コンクリート研究会 代表

一般社団法人コンクリートメンテナンス協会 顧問

工学博士 コンクリート診断士

1

### 十河 茂幸(そごう しげゆき) 略歴

1974年～ 大林組 技術研究所 所属

2011年～ 広島工業大学 工学部 教授

2017年～ 近未来コンクリート研究会 代表


2

# 話の構成

- 「点検要領」作成の背景
- 「点検要領(案)」の骨子
- 小規模構造物の点検要領
- 点検要領の活用に向けて


3

## 1. 「点検要領」作成の背景

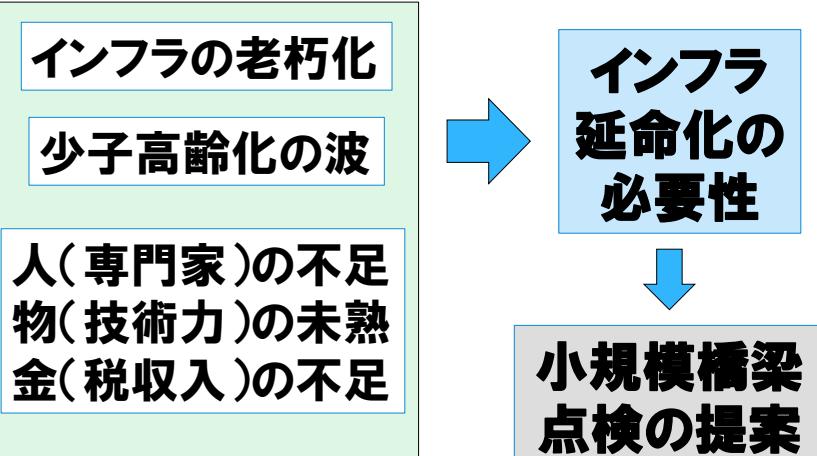

4

# インフラ老朽化の実態

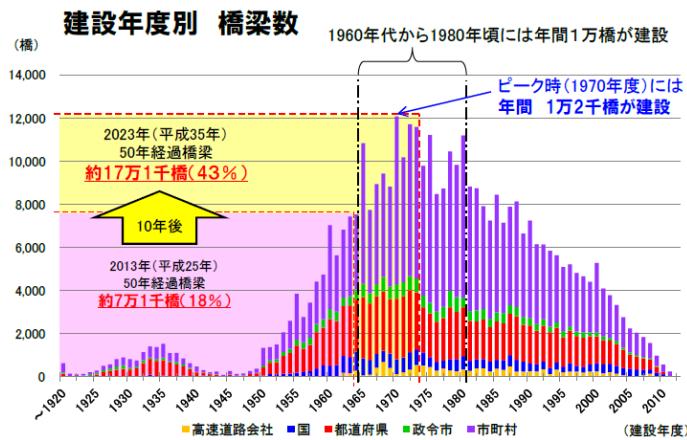

令和5年に橋梁の43%が50歳

5

## いますぐメンテナンスに舵を切れ！

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言

平成26年4月14日 ~社会資本整備審議会

### 国土交通省の対応

インフラ長寿命化基本計画 平成25年11月


インフラ長寿命化行動計画 平成26年 5月

\* 詳細はHPを参考にしてください。

6

## 道路橋の75%は市町村管理

【道路種別別橋梁数】

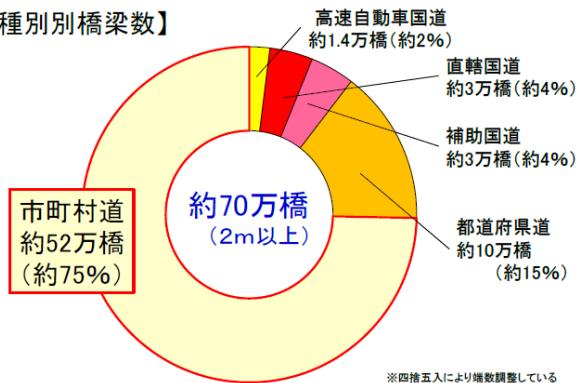

小規模橋梁の予防保全が力

7

## 2014年後に点検した橋の修繕実施状況

管理者	修理が必要(A)	修繕に着手済み(B)	着手率(B-A)
国土交通省	765橋	572橋	75%
高速道路会社	298橋	180橋	60%
都道府県・政令市など	3528橋	471橋	13%
市町村	5130橋	1064橋	21%
合計	9721橋	2287橋	24%

「修繕が必要」は、ⅢまたはⅣと判定された橋

「修繕に着手済み」は、設計を含む2017年末の数値

8

## III～IV判定の橋梁に対する補修の着手率 (平成26年～28年度点検施設)


	点検 実施 年度	進捗率 (%)						修繕が必要な 施設数
		0	20	40	60	80	100	
国土交通省	H26	75 %						765
	H27	62 %						548
	H28	47 %						684
高速道路会社	H26	60 %						298
	H27	33 %						397
	H28	23 %						479
都道府県・ 政令市等	H26	13 %						3,528
	H27	10 %						4,135
	H28	6 %						4,873
市町村	H26	21 %						5,130
	H27	13 %						9,550
	H28	9 %						12,051

I :健全 II :予防保全段階 III :早期措置段階 IV :緊急措置段階

9

## III～IV判定の橋梁

**I :健全**  
**II :予防保全段階**  
**III :早期措置段階**  
**IV :緊急措置段階**

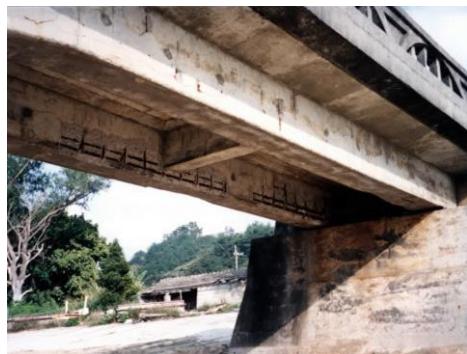

10

## 供用制限インフラの課題

- 使用制限を受けている橋梁
  - 平成20年 977橋
  - 平成25年 2,104橋
- トンネルのコンクリート剥落事例
  - 1999年 新幹線トンネル二次覆工
  - 2013年 高速道路トンネル天井版
- 高架橋のコンクリート片剥落 頻発

11

## コンクリート構造物延命化の理由

- コンクリートの再利用は非効率
- 橋梁の更新費用は膨大
- 生活道路の必要性



生活に必要な  
小規模橋梁

12

## 少子高齢化時代の公共サービス

- 限界集落の増加への対応  
⇒ 政治的な判断で解決？
- 効率的な維持管理による延命化  
⇒ 限られた予算での対応
- 予防保全でコスト削減  
⇒ 早めの措置が効果的

13

## 過疎地にも橋は必要

- 限界集落…65歳以上が50%
  - 準限界集落…55歳以上が50%  
これ以外は存続集落
  - 危機的集落…65歳以上が70%
  - 超限界集落…約5軒以下
- ⇒廃村集落、消滅集落への移行

平成27年の調査で、限界集落は15,568箇所、中国地方が第1位

14

## コンクリートの活用事例

- |           |      |
|-----------|------|
| □ 軍艦島     | 観光資源 |
| □ 武智丸     | 防波堤  |
| □ 大間鉄道    | 展望台  |
| □ 戸井高架橋   | 避難施設 |
| □ タウシュベツ橋 | 観光資源 |

15

## 観光資源となった軍艦島建物群



1916年に7階建ての  
集合住宅を建設

（遠景で軍艦土佐に見えるので  
軍艦島の異名） ⇒



16

## 防波堤に利用されている「武智丸」



17

## 2隻の武智丸を連接した防波堤




18

## 展望台等に利用されている大間鉄道



19

## 津波避難用の戸井線アーチ橋群

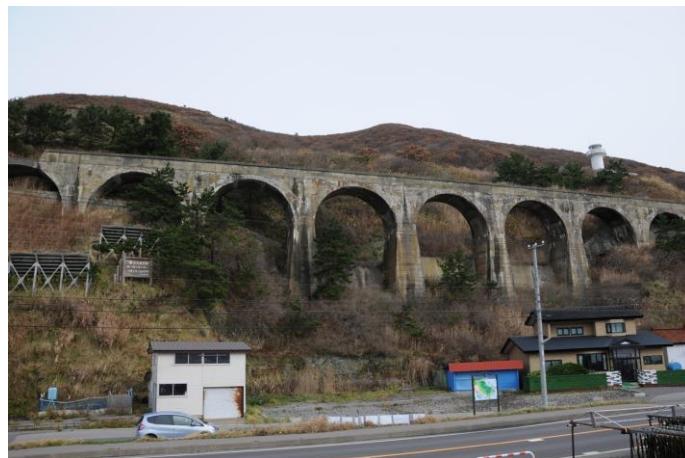

20

## 観光資源のタウシュベツ橋梁



21

## インフラ延命化の課題

- 人(技術者) … 専門家の育成
- 物(技術力) … 経済的な対策
- 金(対策費) … 税収の確保

課題：コンクリート診断士は微増  
(2019年4月登録者数:13,330人)

延命化の対応策は未成熟  
少子高齢化による税収減

22

## 2. 「点検要領(案)」の骨子

- ① 予防保全を前提  
損傷が顕在化する前に対応
- ② 点検は簡素に安価に  
環境を考慮し、調査項目を絞り込む
- ③ 判断は専門家が対応  
補修の要否は専門家が判断

23

### ① 予防保全を前提とする

予防保全＝延命化


⇒ 定期点検で対応  
(潜伏期・進展期)

事後保全＝安全性

⇒ 日常点検で対応  
(加速期・劣化期)

24

## 塩害による劣化進行過程の概念

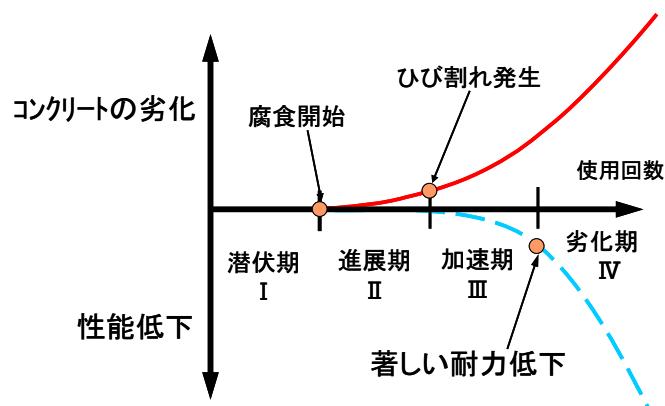

早期の対応ほど安価な対策が可能

25

## 塩害における劣化過程と外観上の劣化状態

劣化過程	定義	外観上の劣化の状態
潜伏期	鋼材表面における塩化物イオン濃度が腐食発生限界濃度に達するまでの期間	外観上の変状はない
進展期	鋼材の腐食発生開始から腐食ひび割れ発生までの期間	外観上に変状はない 腐食開始限界塩化物イオン濃度以上
加速期	腐食ひび割れ発生により腐食速度が増大する期間	(前期) 腐食ひび割れ, 鑄汁発生 (後期) 腐食ひび割れ多数 鑄汁, 部分的なはく離, 剥落
劣化期	腐食量の増加により耐荷力の低下が顕著な期間	腐食ひび割れ多数 (ひび割れ幅大) 鑄汁, はく離, 剥落 変位, たわみ大きい

2007年制定土木学会コンクリート標準示方書[維持管理編]を参考に作成

26

## ② 点検は調査項目を絞り安価に

- 環境から劣化因子を絞り、効率的に調査




27

### 劣化要因と潜伏期・進展期の外観

劣化要因	潜伏期	進展期
塩化物イオン	外観上の変状なし 腐食発生限界Cl <sup>-</sup> イオン量以内	外観上の変状なし 塩化物イオンによる腐食開始
中性化	外観上の変状なし 発錆限界以上の中性化残り	外観上の変状なし 中性化による腐食開始
ASR	外観上の変状なし 膨張によるひび割れなし	膨張ひび割れの発生 変色、アルカリシリカゲルの滲出
凍結融解作用	外観上の変状なし 凍結融解の繰り返しを受ける	スケーリング、ひび割れの発生 ポップアウトの発生など
化学的侵食	外観上の変状なし 表面の変質が認められない期間	表面が荒れた状態 ひび割れの発生


28

## 環境による各種の劣化要因

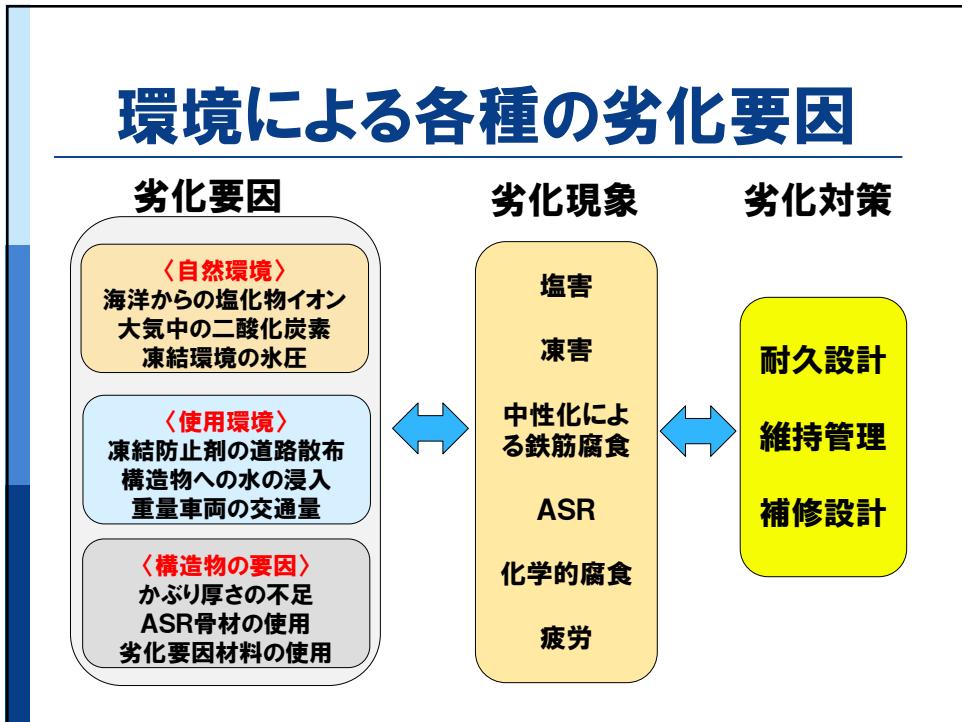

29

## ③ 判断は専門家(診断士)に委ねる

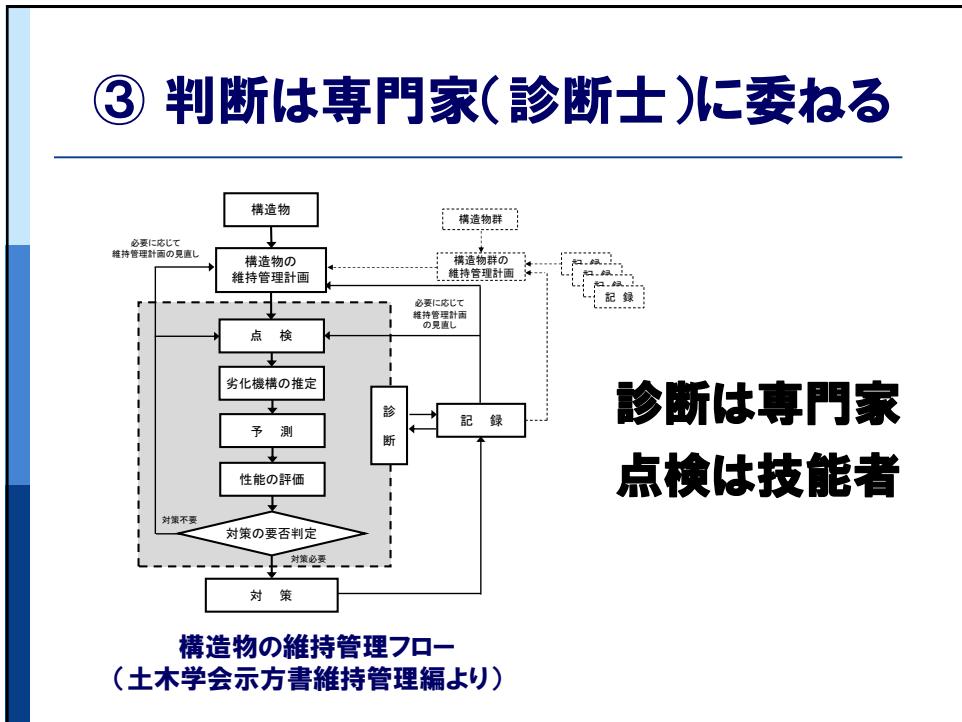

30

### **3. 小規模橋梁の点検要領**

- 調査項目を絞る:**  
環境条件から劣化因子を絞る
- 構造物を傷めない:**  
微破壊で健全性を調査
- 簡易な装置で劣化調査**  
高価な機械を使わない調査
- 調査結果を継続的に記録**  
劣化は進行性(速度は劣化原因による)

31

### **点検要領の骨子**

1. 対象とする構造物の事前調査
2. 設計・施工記録調査(調査項目)
3. 劣化因子の特定(塩害・中性化)
4. 調査計画の立案(調査項目ほか)
5. 調査方法の選定
6. 調査成果の整理
7. 記録

32


## 調査項目と方法の一例

- 外観調査（目視・打音検査）
- 強度調査（リバウンドハンマー）
- 配筋・かぶり調査（非破壊法）
- 中性化深さ測定（ドリル法）
- 塩化物イオン量の調査（簡易法）
- 設計・施工記録の調査（机上）


33

## 外観調査

- ◆ 橋梁寸法測定 メジャーからCAD図面  
⇒ 劣化箇所の記入

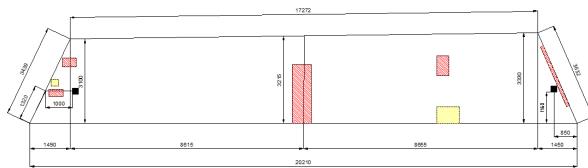

- ◆ 打音調査  
ハンマーを使用

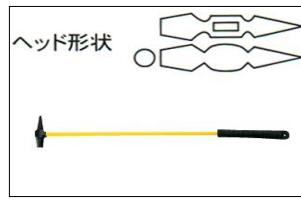

34

## 強度の調査


### ◆ 反発強度測定

シュミットテストハンマーNR型

JIS A 1155は9点

現場では、12点の反発度測定

偏差の大きい3点を除外

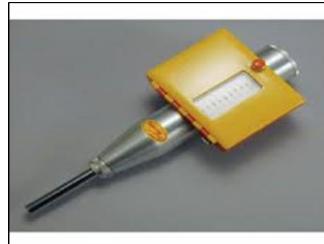

### ◆ コアによる強度測定

コア採取により強度試験

コアの直径は、骨材の最大寸法の3倍（Φ60mm程度）、

長さは直径の2倍

35

## 配筋・かぶり厚さの調査

配筋・かぶりは、電磁誘導法  
あるいは電磁波レーダー法により確認



ハンディサーチ NJJ-105 (日本無線)



ストラクチャスキャン SIR-EZ (GSSI社)



フェロスキャン PS 200 (日本ヒルティ)

配筋は安全性の確認  
かぶり厚さは劣化予測

36

## 中性化深さ調査

### ◆ドリル法による中性化深さ

ドリル法でコンクリート粉末の採取  
ドリル径はφ8mm程度、かぶりまで  
フェノールフタレイン溶液で判断  
注) 骨材の影響を受ける!



### ◆カメラによる中性化深さ

ドリル孔を利用し、  
カメラにより確認



37

## 塩化物イオン量の調査

### ◆塩化物イオン量測定

ドリルで試料を採取後、  
簡易測定キット「クロキット」を使用



コンクリート粉末の採取状況



簡易塩化物イオン濃度測定器具

38

## 小径コアによる塩化物イオン量測定



アンカーは不要



粗骨材を除くことで精度向上



39

## 点検記録(カルテ)を残す

### 診断に必要な 最小限の情報

- ✓ 位置情報
- ✓ 経過年数
- ✓ 設計条件
- ✓ 施工記録
- ✓ 損傷状況
- ✓ 健全度
- ✓ 将来予測

### 点検項目

- 圧縮強度
- 塩化物イオ  
ン量
- 中性化深さ
- 劣化の予測
- 構造安全性
- その他

### カルテの内容

- 損傷図
- 現場写真  
(定点観測)

点検記録は1枚に

40

## 4. 点検要領の活用に向けて

損傷が表面化していない構造物を対象

□ 点検と診断：

コストをかけない点検、正確な診断

□ 補修と補強：

費用対効果で対応技術を選定

進化する技術を待たないで対応

41

### 小規模橋梁の点検要領(案)の構成

□ 本編

簡易な点検方法の提案

ただし、完成度はイマイチ

□ 資料編

点検に必要な情報を掲載

見開きで専門技術を紹介

42

## 点検要領の活用方針

- 初版は、試行が目的  
⇒ 実務の中で改善を予定
- 小規模橋の管理者と協働を計画  
⇒ 実務により、積算等を考慮
- 改訂版を全国展開  
⇒ 安全なインフラの確保に期待

43

## おわりに

- 近未来コンクリート研究会  
⇒ 長寿命化研究協議会に期待  
市町との協働で事例を加筆
- 問い合わせは、HPより

ご清聴に感謝

44